


WORCRAFT

POWER TOOLS

CPW-S20Li

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ПЛАСТИКА
АКУМУЛЯТОРНИЙ

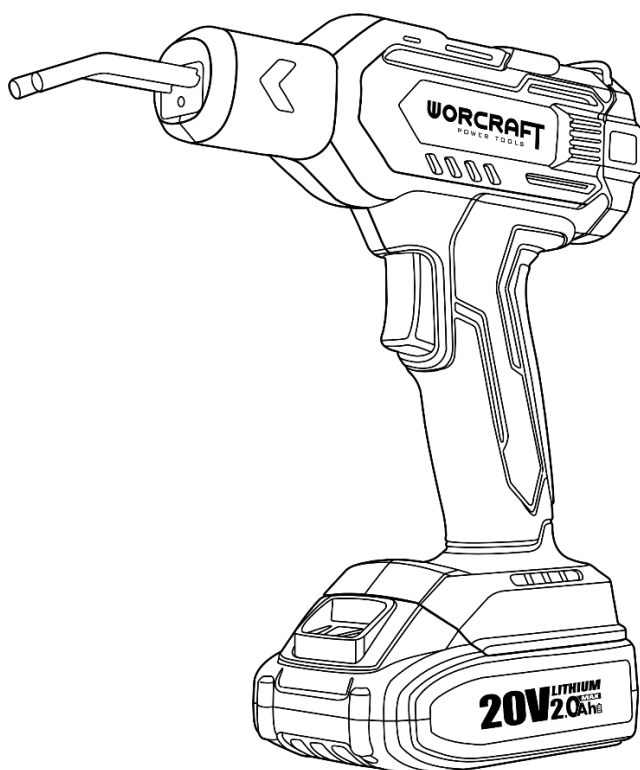

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і призначення виробу.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі акумуляторного паяльника для пластика **CPW-S20Li** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням акумуляторного паяльника уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування дотримуйтесь усіх вимог Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Паяльник для пластика акумуляторний **CPW-S20Li** (далі – виріб, термостеплер) призначений для ремонту (усунення тріщин, розривів, розломів), зміцнення (армування) і з'єднання пластмасових деталей за допомогою спеціальних металевих скоб. Виріб дозволяє швидко і якісно лагодити автомобільні та мотоциклетні пластикові деталі (бампери, крила, підкрилки, спойлери, приладові панелі, корпуси й кріплення фар, тощо), а також дитячі іграшки та будь-які інші предмети побуту вироблені з пластмаси. Виріб призначений виключно для побутового використання.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, у тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі, отримання опіків та інших травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути взяті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність отримання опіків, ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

- 1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.
- 1.1.2 Беріть до уваги обставини на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- 1.1.3 Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус виробу може призвести до виходу його з ладу.
- 1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.
- 1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.
- 1.1.6 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим інструментом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.
- 1.1.7 Будьте уважні. Постійно майте хорошу точку опори та не втрачайте рівноваги.
- 1.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати рукавички й черевики з неслизькою підшвою. Ховайте довге волосся під головним убором.
- 1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте респіраторну маску для захисту органів дихання.
- 1.1.10 Не допускайте псування електрошнура зарядного пристрою. Не тягніть за шнур з метою витягнути вилку з розетки. Бережіть шнур від впливу високих температур, змащувальних матеріалів та предметів з гострими краями.
- 1.1.11 Витягніть вилку електрошнура зарядного пристрою з розетки, якщо він не використовується.

1.1.12 Перед початком роботи закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки для роботи з виробом.

1.1.13 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування та ремонту виробу. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі, обережно поведіться з виробом і підтримуйте його в чистоті. Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення змащувальними матеріалами.

1.1.14 Уникайте несподіваного ввімкнення виробу. Не переносьте виріб з під'єднаною акумуляторною батареєю, тримаючи палець на пусковій клавіші. Перед тим, як під'єднати акумуляторну батарею, переконайтеся, що пускова клавіша знаходиться в ненависнутому положенні.

1.1.15 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом у втомленому стані, якщо прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.16 Будь-які пошкоджені деталі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправною пусковою клавішею.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.17 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 При експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх вимог даної Інструкції з експлуатації, дбайливо поводитися з ним, не піддавати ударам, перевантаженням, впливу бруду й нафтопродуктів.

1.2.3 Під час роботи з виробом необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки, якщо акумуляторна батарея від'єднана від виробу;
- під'єднувати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- від'єднувати або від'єднувати акумуляторну батарею тільки при ненависнутому пусковій клавіші;
- від'єднати акумуляторну батарею при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі та після її завершення;
- рукоятка виробу повинна завжди залишатися сухою;
- завжди застосовувати додаткові заходи пожежної безпеки у зв'язку з високою температурою нагріву;
- не використовувати виріб поблизу легкозаймистих матеріалів;
- не торкатися розігрітої скоби або тримача скоб. Перед зберіганням, встановленням скоби або обслуговуванням виробу, дочекайтесь поки вони достатньо охолонуть;
- не залишати виріб без нагляду, поки він повністю не охолоне.



УВАГА! Утримання оброблюваної деталі руками або частинами тіла є дуже ненадійним способом, і може призвести до травм або опіків.



УВАГА! Висока температура нагріву збільшує ризик виникнення пожежі або вибуху. При роботі з пластиком утворюються випари, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Використовуйте виріб тільки в добре провітрюваних приміщеннях!

1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб зі встановленою акумуляторною батареєю;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) Пошкодження акумуляторної батареї;
 - 2) Несправна пускова клавіша або її нечітка робота;
 - 3) Поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 4) Поломка або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятці.

1.2.5 Дозволяється користуватися виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Паяльник для пластика акумуляторний **CPW-S20Li** призначений для ремонту, зміцнення (армування) і з'єднання пластмасових деталей за допомогою спеціальних металевих скоб. Виріб дозволяє швидко і якісно лагодити автомобільні та мотоциклетні пластикові деталі (бампери, крила, підкрилки, спойлери, приладові панелі, корпуси й кріплення фар, тощо), а також дитячі іграшки та будь-які інші предмети побуту вироблені з пластмаси. Виріб призначений виключно для побутового використання.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї напругою 20 В. Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд паяльника для пластика акумуляторного **CPW-S20Li** показаний на рисунку 1.

1. Тримач з'єднувальної скоби
2. Світлодіод підсвічування робочої зони
3. Зручний гачок для підвішування
4. Пускова клавіша (вимикач)
5. Рукоятка
6. Акумуляторна батарея



Рисунок 1

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб складається з наступних основних частин: корпусу пістолетного типу, електронної плати керування, тримача з'єднувальних скоб, пускової клавіші, світлодіоду для підсвічування робочої зони.

2.3.2 Принцип роботи виробу полягає в пропусканні електричного струму через встановлену у тримач (1) спеціальну з'єднувальну скобу, що спричиняє її швидкий нагрів до високої температури за три секунди. Розігріта скоба вплавляється в поверхню пластикової деталі, утворюючи таким чином міцне армоване з'єднання.

2.3.3 Для зручності роботи виріб обладнаний світлодіодом підсвічування робочої зони (2). Він починає світитися разом з натисканням пускової клавіші (4) та гасне після її відпускання.

2.3.4 Конструкцією виробу передбачено гачок (3), який розташований в задній частині корпусу, що дає можливість підвішувати виріб для зручного зберігання. Перед використанням гачка, необхідно виконати дії, які показано на рисунку 2.

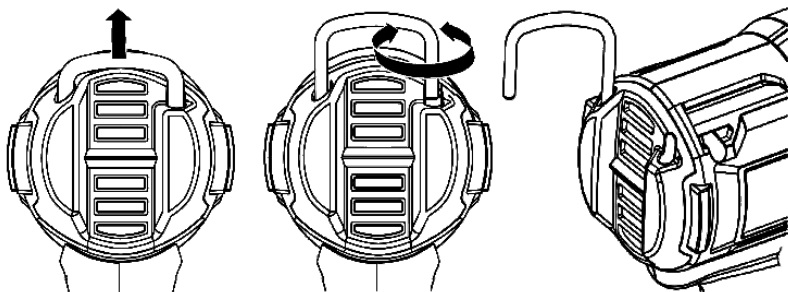


Рисунок 2

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виробів може мати незначні відмінності від опису й рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах, у разі його подальшої експлуатації в теплому приміщенні, необхідно витримати виріб при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед використанням необхідно:

- зовнішнім оглядом переконаватися в цілісності корпусних деталей, рукоятки та тримача скоб;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші через її короточасне (2-3 рази) натискання;
- перевірити відповідність напруги акумуляторної батареї значенню, вказаному на маркувальній таблиці виробу (20 В).

3.3 Під'єднайте акумуляторну батарею (6, рисунок 1) до відповідного місця у нижній частині рукоятки (5, рисунок 1), як це продемонстровано на рисунку 3 (дія 1). При правильному встановленні батареї, буде чути характерне «кляцання». Для від'єднання акумуляторної батареї слід натиснути кнопку її блокування (дія 2, рисунок 3) та витягти саму батарею з напрямних без докладання зайвих зусиль (дія 3, рисунок 3).

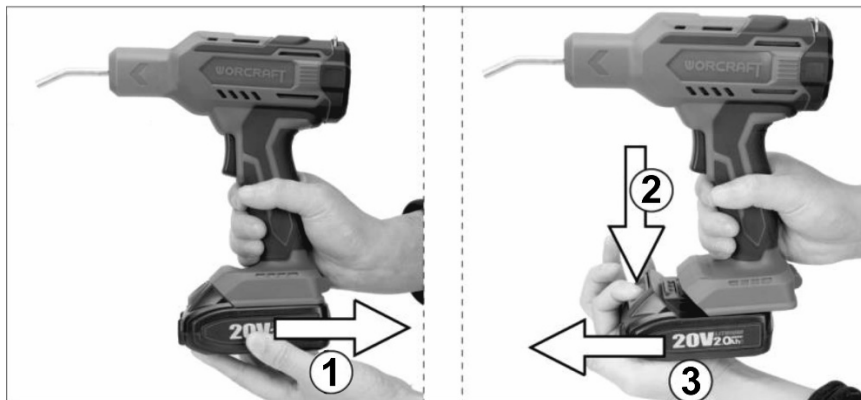


Рисунок 3

3.4 Виріб готовий до використання.

3.5 При виявленні будь-яких пошкоджень або несправностей зверніться до уповноваженого сервісного центру.



УВАГА! Перед під'єднанням акумуляторної батареї переконайтеся в тому, що пускова клавіша ненатиснута. Інакше термостеплер негайно розпочне процес нагрівання скоби, що може стати причиною виникнення пожежі та отримання опіків, а також спричинити матеріальну шкоду під впливом високої температури від розжареної скоби.

3.6 Заряджання акумуляторної батареї



УВАГА! Перед першим використанням акумуляторної батареї, її слід повністю зарядити. Переконайтеся, що напруга заряджання на зарядному пристрої відповідає напрузі, зазначеній на акумуляторній батареї.

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте вилку електрошнура зарядного пристрою до електромережі з напругою 220 В. При цьому почне світитися зелений індикатор;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому почне світитися червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (зелений індикатор при цьому вимкнений);
- приблизно через одну годину заряджання (час залежить від ємності батареї) червоний індикатор згасне і почне світитися зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання, витягніть вилку електрошнура зарядного пристрою з розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте батареї охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і виконайте його ремонт в сервісному центрі (заміну акумуляторної батареї).

3.7 Збільшення строку служби акумуляторної батареї

3.7.1 В конструкцію акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.7.2 Встановлюйте акумуляторну батарею на зарядку відразу ж, як тільки заряду в ній залишається близько 20% від повної ємності. При цьому бажано досягти лише підзарядки до 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд своєю чергою теж шкідливий. Повний зарядці та розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.7.3 Уникайте заряджання акумуляторної батареї при високій температурі (понад 40 °C).

3.7.4 Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею одразу встановити на зарядку, хімічна речовина всередині неї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батареї значно скоротиться. Залишайте батарею на деякий час для охолодження і заряджайте її після того, як вона достатньо охолодне.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ



УВАГА! Для забезпечення найбільш тривалого терміну експлуатації виробу необхідно дотримуватися основних правил як при роботі, так і після її закінчення:

- вентиляційні отвори повинні бути відкритими, щоб не перегрівати внутрішні елементи;
- якщо в процесі роботи раптово закінчився заряд акумуляторної батареї, відпустіть пускову кнопку та підвісьте виріб за гачок для подальшого охолодження. Після достатнього охолодження замініть акумуляторну батарею.

4.1 У виробі не передбачено можливість регулювання температури нагрівання скоби. Постійне значення температури нагріву складає 500 °C.

4.2 Увімкнення й вимкнення

Для увімкнення виробу необхідно натиснути й утримувати пускову клавішу (4, рисунок 1). Одразу розпочнеться нагрів з'єднувальної скоби (протягом 3 с до потрібної для монтажу температури). Для вимкнення (припинення нагріву скоби) достатньо відпустити пускову клавішу (дивіться рисунок 4).



Рисунок 4

4.3 Рекомендації щодо вибору форми скоби

Перед тим, як розпочати роботу, важливо обрати правильну форму скоби, яка найкраще відповідає конкретному типу та формі тріщини або іншого пошкодження (дивіться рисунок 5):

- скоба М-подібної форми – застосовується для роботи на зовнішніх кутах деталі;
- скоба V-подібної форми – застосовується для роботи у внутрішніх кутах деталі;
- скоба хвилястої форми з малою хвилею – застосовується для ремонту маленьких і прямих тріщин, а також для зшивання окремих пластикових частин між собою;
- скоба хвилястої форми з великою хвилею – застосовується для ремонту великих або криволінійних тріщин, а також для армування проміжної поверхні між вузькими скобами.

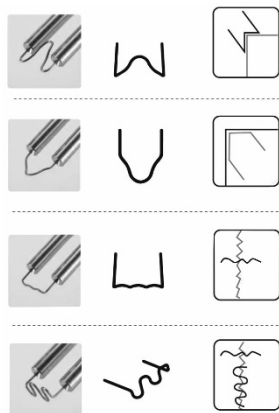


Рисунок 5

4.4 Експлуатація:

- оберіть скобу, яка відповідає рекомендаціям по застосуванню та вставте її ніжки в отвори тримача (1, рисунок 1), як це показано на рисунку 6 (дивіться дію 1);
- притисніть скобу термостеплером до поверхні деталі, яка підлягає ремонту, зміцненню або з'єднанню та натисніть на пускову клавішу (4, рисунок 1), щоб розпочався нагрів скоби;
- коли пластикова поверхня розплавиться і скоба зануриться вглиб деталі приблизно на 1 мм, відпустіть пускову клавішу й почекайте близько п'яти секунд, щоб скоба охолонула (дивіться дію 2, рисунок 6);
- тепер термостеплер можна відвести в сторону, але скоба повинна залишитися в деталі;
- обріжте кінці скоби, які виступають за межі поверхні деталі, кусачками з комплекту постачання, як це показано на рисунку 6 (дивіться дію 3);
- повторіть вищенаведені дії для досягнення необхідного результату в конкретному випадку в залежності від форми та розмірів зони обробки деталі;
- при необхідності відремонтоване місце можна обробити шліфувальним папером, нанести шпаклівку, пофарбувати, або виконати будь-які інші завершальні роботи.

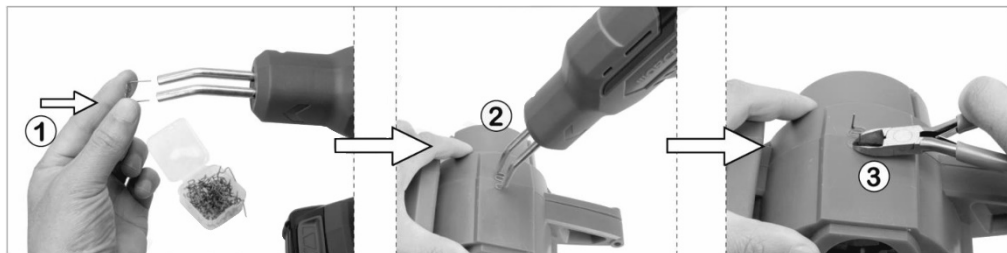


Рисунок 6



УВАГА! Для досягнення кращого результату, перед виконанням роботи перевірте, щоб поверхня деталі, яка ремонтується, була очищеною від бруду та будь-яких змащувальних матеріалів.



УВАГА! Не відводьте термостеплер від поверхні деталі після вплавлення скоби, поки вона не охолоне. Недостатнє охолодження скоби може призвести до її викидання з тіла деталі одночасно з відведенням термостеплера.



УВАГА! Після вплавлення скоби (занурення вглиб деталі на 1 мм) не слід продовжувати утримувати пускову клавішу в натиснутому положенні, щоб уникнути надмірного нагріву зони ремонту. Після вплавлення скоби, одразу відпускайте пускову клавішу.

4.5 Після завершення роботи:

- дочекайтесь поки тримач скоб і корпус виробу повністю охолонуть;
- від'єднайте акумуляторну батарею від виробу та підготуйте її для подальшого зберігання;
- очистьте виріб від пилу та бруду. У разі сильного забруднення протріть його вологою серветкою, що виключає випадання волого у вигляді крапель. Забороняється використовувати для цього агресивні до пластмаси, гуми й металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо). Після цього витріть виріб насухо;
- зберігайте виріб у сухому, провітрюваному приміщенні. Умови зберігання і транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються лише при правильному й регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування! Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, що виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпечкою.

5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних отворів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети, так як вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.2.4 Для того щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану електронної плати керування.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно здійснюватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації, виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною або очищенням окремих частин і деталей, то ці роботи виконуються за рахунок споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги по здійсненню періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та він не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробу (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплекtnість і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненням Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу).

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються, а також на змінні приладдя;
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у разі використання не за призначенням;
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- в разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані акумуляторного паяльника для пластика **CPW-S20Li** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Тип акумуляторної батареї	Li-ion (літій-іонна)
Ємність акумуляторної батареї, Аг	2,0
Вихідна потужність, Вт	60
Температура нагріву, °С	500
Час попереднього нагріву, с	3
Час роботи зі скобою, с	12
Ступінь захисту	IP20
Клас електрозахисту	III
Вага нетто/брутто, кг	0,4/1,5

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 201206, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність акумуляторного паяльника для пластика **CPW-S20Li** представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Паяльник для пластика акумуляторний CPW-S20Li	1
Акумуляторна батарея ємністю 2,0 Аг (CLB-20V-2.0HC)	1
Зарядний пристрій (CLC-20V-1.5)	1
Ніж будівельний висувний зі змінними лезами	1
Кусачки для відрізання скоб	1
Скоба хвиляста з малою хвилею (RS16)	100
Скоба хвиляста з великою хвилею (RS26)	100
Скоба для внутрішнього кута V-подібна (RS38)	100
Скоба для зовнішнього кута М-подібна (RS46)	100
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом із побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua