

WORCRAFT

POWER TOOLS

XCUBE030


НАБІР АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ В KEYСІ

Ударний гайковерт акумуляторний CIS-S20LiB-260

Шуруповерт акумуляторний CHD-S20LiBA

Акумуляторні батареї (дві одиниці) CLB-20V-2.0H

Зарядний пристрій CLC-20V-1.5

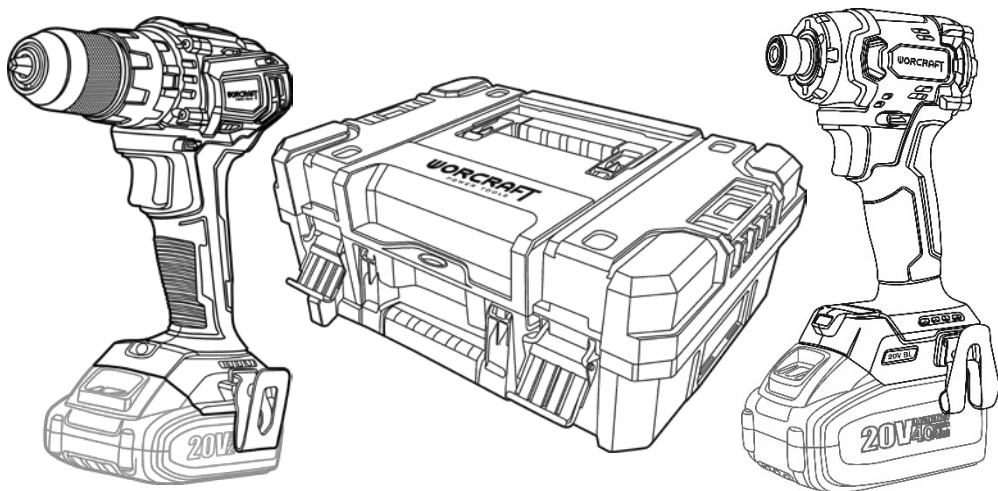

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)



ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка до використання.....	8
4 Використання.....	9
5 Технічне обслуговування.....	12
6 Поточний ремонт складових частин.....	13
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	13
8 Гарантії виробника (постачальника).....	13
9 Технічні характеристики.....	14
10 Утилізація.....	15
11 Комплектність.....	16

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даного набору акумуляторного інструменту торгової марки **WORCRAFT**. Моделі інструменту з набору поєднують в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності, а також для їх безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі набору акумуляторного інструменту **XCUBE030** вимагайте перевірки працездатності пристроїв з набору їх пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійні талони на інструменти повністю та правильно заповнені.

Перед використанням інструментів з набору уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ними.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Набір акумуляторного інструменту **XCUBE030** (далі – набір) містить в собі:

- гайковерт ударний акумуляторний **CIS-S20LiB-260** (далі – інструмент, гайковерт, пристрій);
- шуруповерт акумуляторний **CHD-S20LiBA** (далі – інструмент, шуруповерт, пристрій);
- дві літій-іонні акумуляторні батареї **CLB-20V-2.0H** напругою 20 В і ємністю 2 Аг кожна;
- зарядний пристрій **CLC-20V-1.5**.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з пристроями з набору та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням пристроїв з набору повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу й деталей пристроїв. Ці запобіжні заходи містять в собі нижчеперелічені пункти.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати пристрої. З метою безпечного використання:

- 1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.
- 1.1.2 Беріть до уваги обстановку на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся пристроями поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- 1.1.3 Не працюйте з пристроями під дощем або снігом. Не використовуйте пристрої у приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте їх від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпуси пристроїв може призвести до виходу їх з ладу.
- 1.1.4 Під час роботи з пристроями не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися пристроїв з набору. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.
- 1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте набір у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до набору.
- 1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше та безпечніше, якщо пристрої експлуатуються згідно з навантаженням, зусиллям і швидкістю, які передбачені нормами.
- 1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте пристрої з набору у цілях, для яких вони не призначені.
- 1.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини інструмента. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички й черевики з неслизькою підошвою. Ховайте довге волосся під головним убором.
- 1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами.
- 1.1.10 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.11 Перед початком роботи закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки для роботи з інструментом.

1.1.12 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування інструмента та його ремонту. Для досягнення кращого результату та забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поводьтеся з інструментом і підтримуйте його в чистоті. При змашуванні та заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок з відповідних інструкцій. Рукоятка інструмента повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.

1.1.13 Від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента, якщо він не використовується, перед початком його техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.14 Уникайте несподіваного запуску електродвигуна. Перед переміщенням інструмента з одного робочого місця на інше від'єднайте акумуляторну батарею. Перед тим як під'єднати акумуляторну батарею, переконайтеся, що пускова клавіша знаходиться у вимкненому положенні.

1.1.15 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з інструментом у втомленому стані, якщо прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.16 Завжди використовуйте відповідні зарядні пристрої тільки в електромережі з параметрами напруги, які зазначено на їх табличках.

1.1.17 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею від електрогенератора, який працює від двигуна. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій та батарея злегка нагріваються під час підзарядки, виконуйте її тільки в місцях, які не піддаються впливу прямих сонячних променів, з низькою вологістю повітря і хорошою вентиляцією.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.18 Ремонт пристроїв з набору має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації гайковерта

1.2.1 Застосовувати гайковерт дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування гайковертом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів. До роботи з гайковертом допускаються лише особи, які уважно ознайомилися з даною Інструкцією з експлуатації.

1.2.3 При роботі з гайковертом необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт здійснювати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю;
- під'єднувати акумуляторну батарею до інструмента тільки перед початком роботи, впевнившись в тому, що пускова клавіша знаходиться у вимкненому положенні;
- від'єднувати акумуляторну батарею від інструмента тільки при вимкненому електродвигуні;
- вимикати інструмент за допомогою вимикача при його раптовій зупинці (наприклад, при заклинюванні насадки, перевантаженні електродвигуна);
- при встановленні насадки звертайте увагу на надійність її встановлення. Якщо насадка не буде повністю вставленою, вона може випасти, ставши причиною травми.

1.3 Особливі вимоги експлуатації шуруповерта

1.3.1 Застосовувати шуруповерт дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.3.2 Під час користування шуруповертом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів. До роботи з шуруповертом допускаються лише особи, які уважно ознайомилися з даною Інструкцією з експлуатації.

1.3.3 При роботі з шуруповертом необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю;
- під'єднувати акумуляторну батарею до шуруповерта тільки перед початком роботи;
- під'єднувати або від'єднувати акумуляторну батарею тільки, якщо пускова клавіша знаходиться в ненависнутому положенні;
- від'єднувати акумуляторну батарею при зміні насадок, при переміщенні шуруповерта з одного робочого місця на інше, при перерві та після закінчення роботи;
- вимикати шуруповерт за допомогою вимикача при раптовій зупинці (заклинюванні свердла,

- перевантаженні електродвигуна);
- при встановленні свердла в патрон затягуйте його достатньою мірою. Якщо патрон не буде затягнутий, свердло (біта) може випасти з нього, ставши причиною травми;
- при свердлінні отворів у стіні, підлозі або стелі перевіряйте наявність схованих електричних дротів або інших комунікацій.

1.4 Особливі вимоги експлуатації акумуляторної батареї та зарядного пристрою

1.4.1 Завжди заряджайте акумуляторну батарею при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура нижче 5 °С може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Також батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °С до 25 °С.

1.4.2 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як розпочати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.4.3 Уникайте потрапляння сторонніх речовин в місця для під'єднання акумуляторної батареї.

1.4.4 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею та зарядний пристрій.

1.4.5 Ніколи не замикайте клема акумуляторної батареї, «закорочування» батареї призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе її з ладу.

1.4.6 Не кидайте акумуляторну батарею у вогонь, вона може вибухнути.

1.4.7 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батареї після зарядки стане занадто коротким для її практичного використання, здайте її для подальшої утилізації.

1.4.8 Не вставляйте будь-які сторонні предмети у щілинні отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів всередину зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом, пошкодження зарядного пристрою або його займання.



УВАГА! Для збереження заряду та коректної роботи систем захисту акумуляторної батареї після закінчення робіт її необхідно від'єднувати від інструмента та зберігати окремо до наступного використання.

1.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.5.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпечкою для людей або збереженню майна.

1.5.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.5.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.5.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.

1.5.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення

Набір акумуляторного інструменту **XCUBE030** містить в собі:

- гайковерт ударний акумуляторний **CIS-S20LiB-260**, призначений для загвинчування та відгвинчування болтів, гайок, гвинтів і шурупів при монтажних, оздоблювальних, будівельних роботах, а також в деяких видах слюсарних і столярних робіт у побутових умовах;
- шуруповерт акумуляторний **CHD-S20LiBA**, призначений для загвинчування й відгвинчування шурупів і гвинтів при монтажних, оздоблювальних, будівельних роботах та в деяких видах слюсарних і столярних робіт у побутових умовах. Шуруповерт можна використовувати для свердління отворів в деревині, металі, кераміці та синтетичних матеріалах, а також в цегляній кладці та стінах з пористого бетону в режимі свердління з ударом;
- дві літій-іонні акумуляторні батареї **CLB-20V-2.0H** напругою 20 В і ємністю 2 Аг кожна для живлення інструментів;
- зарядний пристрій **CLC-20V-1.5** для швидкого заряджання літій-іонних акумуляторних батарей. Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц. Зарядний пристрій має подвійну ізоляцію, яка забезпечує максимальну електробезпеку.

2.2 Зовнішній вигляд гайковерта ударного акумуляторного CIS-S20LiB-260 показаний на рисунку 1.

1. Шестигранный тримач головок і біт «hex-drive» 1/4"
2. Перемикач напрямку обертання шпинделя (реверс)
3. Рукоятка
4. Пускова клавіша (вимикач)
5. Світлодіод підсвічування робочої зони
6. Індикатор ударного низькошвидкісного режиму «L»
7. Індикатор ударного високошвидкісного режиму «H»
8. Індикатор безударного режиму для роботи з тонколистовим металом
9. Індикатор безударного режиму для роботи з товстолстовим металом
10. Кнопка вибору режиму роботи
11. Акумуляторна батарея

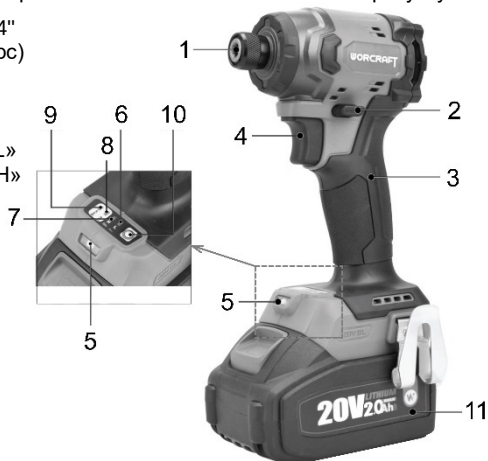


Рисунок 1

2.3 Опис гайковерта ударного акумуляторного CIS-S20LiB-260

2.3.1 Гайковерт ударний акумуляторний **CIS-S20LiB-260** має наступні особливості:

- безщітковий електродвигун;
- пускова клавіша з вбудованим електронним регулятором для вибору швидкості обертання шпинделя у вибраному швидкісному режимі;
- електронний перемикач режимів з попередньо встановленими оптимальними параметрами;
- шестигранный тримач головок і біт розміром 1/4" («hex-drive»);
- функція миттєвої зупинки обертання шпинделя;
- реверс (перемикач напрямку обертання шпинделя);
- функція автостопа в режимах роботи з листовим металом при загвинчуванні.

2.3.2 Система фіксації торцевих головок і біт – шестигранный чверть-дюймовий тримач «hex-drive» (1, рисунок 1).

2.3.3 Увімкнення та вимкнення гайковерта здійснюється натисканням/відпусканням пускової клавіші (4, рисунок 1).

2.3.4 Гайковерт має функцію миттєвої зупинки обертання шпинделя при відпусканні пускової клавіші.

2.3.5 Вбудований в пускову клавішу електронний регулятор забезпечує регулювання швидкості обертання шпинделя, величина якої залежить від положення клавіші. Максимальна швидкість обертання відповідає максимальному натисканню пускової клавіші. Разом з натисканням пускової клавіші здійснюється підсвічування робочої зони за допомогою світлодіоду (5, рисунок 1).

2.3.6 Перемикач реверсу (2, рисунок 1) дозволяє змінювати напрямок обертання шпинделя при виконанні операцій загвинчування/відгвинчування болтів, гайок, гвинтів і шурупів.



УВАГА! Перемикання напрямку обертання виконуйте тільки після вимкнення гайковерта та повної зупинки частин, що обертаються. Проміжне положення перемикача реверсу блокує пускову клавишу.

2.3.7 Гайковерт має чотири режими роботи з оптимальними попередньо встановленими параметрами (дивіться таблицю 1). За допомогою послідовного натискання кнопки (10, рисунок 1) можна вибрати необхідний режим для досягнення найкращого результату при роботі. Вибраний режим буде підсвічено відповідним світлодіодним індикатором:

- індикатор (6, рисунок 1) – ударний низькошвидкісний режим «L» для загвинчування/відгвинчування;
- індикатор (7, рисунок 1) – ударний високошвидкісний режим «H» для загвинчування/відгвинчування;
- індикатор (8, рисунок 1) – безударний режим «» для загвинчування болтів, гвинтів і шурупів у тонколистовий метал (з функцією автостопа для запобігання пошкодженню різьби);
- індикатор (9, рисунок 1) – безударний режим «» для загвинчування болтів, гвинтів і шурупів у товстостістовий метал (з функцією автостопа для запобігання пошкодженню різьби).

Таблиця 1

Режим роботи	Швидкість обертання	Кількість ударів	Крутний момент
Режим «L»	0-1750 об/хв	0-1800 уд/хв	130 Нм
Режим «H»	0-3500 об/хв	0-4000 уд/хв	260 Нм
Режим «  »	0-2450 об/хв	-	-
Режим «  »	0-3500 об/хв	-	-

2.3.8 Гайковерт повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.3.9 Електроживлення гайковерта здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї напругою 20 В з комплекту постачання або батареї з лінійки «ONE FOR ALL» від торгової марки **WORCRAFT** (CLB-20V-2.0HC, CLB-20V-4.0HC, CLB-20V-6.0HC, CLB-20V-8.0, купуються окремо!) з відповідним для них зарядним пристроєм, наприклад CLC-20V-2.4H (купується окремо!).

2.3.10 У зв'язку з постійним вдосконаленням гайковерт може мати незначні відмінності від опису та рисуноків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

2.4 Зовнішній вигляд шуруповерта акумуляторного CHD-S20LiBA показаний на рисунку 2.

1. Кільце регулятора моменту затягування (крутного моменту)
2. Пускова клавиша з регулятором швидкості обертання патрона («Увімк/Вимк», вимикач)
3. Перемикач напрямку обертання патрона (реверс)
4. Швидкозатискний патрон
5. Перемикач швидкісного режиму
6. Світлодіод підсвічування робочої зони
7. Кільце вибору режимів
8. Акумуляторна батарея
9. Кліпса для кріплення на поясі



Рисунок 2

2.5 Опис шуруповерта акумуляторного CHD-S20LiBA

2.5.1 Шуруповерт акумуляторний **CHD-S20LiBA** має наступні особливості:

- безщітковий електродвигун, який не потребує технічного обслуговування;
- швидкозатискний одноступінчастий трикутчастий металевий патрон (4, рисунок 2) з затискним діаметром 0,8-10 мм. Фіксацію змінного робочого інструменту можна виконувати однією рукою;
- режим свердління з ударом;
- електронний регулятор/вимикач (2, рисунок 2) для плавної зміни швидкості обертання патрона залежно від характеру робіт, які необхідно виконати;

- реверс (перемикач напрямку обертання патрона) (3, рисунок 2) з позицією блокування пускової клавіші (2, рисунок 2);
- механічне регулювання крутного моменту торсійної муфти;
- кільце вибору режимів (7, рисунок 2):
 - «свердління» (дерево, синтетичні матеріали, метал);
 - «загвинчування/відгвинчування»;
 - «свердління з ударом» (для цегляної кладки або стін з пористого бетону).
- два швидкісні режими обертання патрона:
 - 1-й режим: загвинчування/відгвинчування (швидкість обертання патрона: 0-400 об/хв);
 - 2-й режим: свердління та свердління з ударом (швидкість обертання: 0-1600 об/хв).



УВАГА! Не перемикайте швидкісний режим, якщо шурупверт увімкнений. Це призведе до поломки по негарантійному випадку.

2.5.2 Увімкнення та вимкнення шурупверта здійснюється через натискання/відпускання пускової клавіші (2, рисунок 2). Вбудований у пускову клавішу електронний регулятор забезпечує регулювання швидкості обертання патрона (4, рисунок 2), величина якої залежить від ступеня натискання клавіші (2, рисунок 2). Максимальна швидкість обертання відповідає максимальному натисканню клавіші.

2.5.3 Для попереднього встановлення заданого моменту затягування при операціях загвинчування/відгвинчування гвинтів (саморізів) шурупверт забезпечений торсійною муфтою. Необхідне значення виставляється за допомогою кільця регулятора моменту затягування (1, рисунок 2) шляхом його прокручування до фіксації на вибраному значенні. Перед вибором зусилля крутного моменту, необхідно переконатися, що пускова клавіша (2, рисунок 2) не натиснута та патрон (4, рисунок 2) не обертається.

2.5.4 В ролі змінного інструменту у шурупверті використовуються свердла або викрутки-вставки (біти) з діаметром хвостовика від 0,8 до 10 мм для виконання отворів в пиломатеріалах та інших будівельних матеріалах або загвинчування/відгвинчування шурупів, саморізів тощо.

2.5.5 Шурупверт повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °C до плюс 40 °C при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.5.6 Електроживлення шурупверта здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї напругою 20 В з комплекту постачання або батареї з лінійки «ONE FOR ALL» від торгової марки **WORCRAFT** (CLB-20V-2.0HC, CLB-20V-4.0HC, CLB-20V-6.0HC, CLB-20V-8.0, купуються окремо!) з відповідним для них зарядним пристроєм, наприклад CLC-20V-2.4H (купуються окремо!).

2.5.7 У зв'язку з постійним вдосконаленням шурупверт може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з пристроями з набору, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування набору в холодних умовах перед наступним використанням пристроїв з його комплекту в теплом приміщенні їх необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на них.

3.2 Перед використанням інструмента необхідно:

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності корпусних деталей та рукоятки;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші через її короткочасні (2-3 рази) натискання;
- перевірити роботу інструмента на холостому ходу, зробивши кілька пробних запусків (не повинно бути стуку, стороннього шуму, вібрації, диму та запаху, характерного для ізоляції, що горить);
- перевірити надійність фіксації насадки.

3.3 Зарядження акумуляторної батареї



УВАГА! Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням, які вказані на таблиці зарядного пристрою. Літій-іонна батарея не володіє ефектом пам'яті та має низький струм саморозряду.

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись зелений індикатор;
- вставте штекер зарядного пристрою у відповідне гніздо батареї до впевненого контакту клем. При

- цьому почне світитися червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (зелений індикатор при цьому вимкнений);
- приблизно через годину-півтори заряджання (час залежить від залишкової ємності батареї та струму заряджання) червоний індикатор згасне і почне світитися зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
 - після закінчення заряджання, від'єднайте зарядний пристрій від електромережі;
 - витягніть штекер зарядного пристрою з гнізда акумуляторної батареї.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнитись через застосування інших різновидів зарядного пристрою.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. У цьому випадку дайте батареї час охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання все ще не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) та зверніться до уповноваженого сервісного центру для ремонту або заміни.

3.4 Збільшення строку служби акумуляторної батареї

3.4.1 В конструкцію літій-іонної акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонної акумуляторної батареї. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 20 °C.

3.4.2 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C).

3.4.3 Акумуляторна батарея буде розігрітою безпосередньо після її використання. Залиште батарею на деякий час для охолодження та зарядіть її після того, як вона охолоне.

4 ВИКОРИСТАННЯ

4.1 При роботі з інструментом необхідно:

- виконувати усі вимоги розділу 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації;
- під'єднувати та від'єднувати акумуляторну батарею тільки, якщо вимикач інструмента знаходиться в положенні «Вимк» (пускова клавіша не натиснута);
- стежити, щоб вентиляційні отвори для охолодження електродвигуна інструмента були завжди чистими та відкритими;
- в умовах температури навколишнього середовища нижче плюс 10 °C інструмент необхідно прогріти роботою на холостому ходу протягом 1-2 хвилин.

4.2 Робота з гайковертом

4.2.1 Встановіть акумуляторну батарею (11, рисунок 1) відповідним чином (дивіться рисунок 3) до надійної фіксації.

4.2.2 Встановіть біту або торцеву головку в шестигранний тримач «hex-drive» (1, рисунок 1). Щоб зняти насадку, витягніть втулку тримача назовні та витягніть насадку (дивіться рисунок 4).

4.2.3 Для увімкнення гайковерта необхідно натиснути пускову клавішу (4, рисунок 1). Регулювання швидкості обертання шпинделя здійснюється ступенем натискання пускової клавіші. Разом з натисканням пускової клавіші здійснюється підсвічування робочої зони за допомогою світлодіоду (5, рисунок 1). Для вимкнення гайковерта необхідно відпустити пускову клавішу (дивіться рисунок 5).

4.2.4 Встановіть перемикач напрямку обертання (2, рисунок 1) у необхідне положення, натисканням на кнопку з позначкою відповідного символу з правого або лівого боку корпусу гайковерта залежно від характеру виконуваної операції (дивіться рисунок 6). Проміжне положення перемикача блокує пускову клавішу.



УВАГА! При використанні інструмента не докладайте надмірного зусилля. При надмірному натиску електродвигун і механізми будуть отримувати зайве навантаження, що може призвести до скорочення строку служби інструмента.



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

4.2.5 Виберіть потрібний режим роботи за допомогою послідовного натискання кнопки (10, рисунок 1).

Поради щодо вибору режиму роботи:

- для загвинчування невеликих шурупів в дерево використовуйте низькошвидкісний режим (символ «L»), для загвинчування шурупів більшого розміру – виберіть високошвидкісний режим (символ «H»), щоб отримати більший крутний момент;
- при загвинчуванні болтів, гвинтів і шурупів в металеві конструкції обирайте режим з відповідним символом «» / «» залежно від товщини металу;



УВАГА! В режимах роботи з листовим металом, шпіндель гайковерта автоматично зупиняється (спрацьовує функція автостопа) після того, як кріпильний елемент буде повністю загвинчений в матеріал. Цей функціонал передбачено для того, щоб запобігти пошкодженню різьби в кріпильному отворі.

- для ослаблення болтів, гайок, гвинтів або шурупів при відгвинчуванні використовуйте один з двох можливих ударних режимів (символ «L» / «H»), щоб отримати відповідний крутний момент (дивіться таблицю 1);
- після виконання роботи не кладіть гайковерт до повної зупинки робочої насадки.

4.3 Робота з шуруповертом

4.3.1 Під'єднайте акумуляторну батарею та перевірте роботу шуруповерта на холостому ходу.

4.3.2 Для встановлення змінного робочого інструменту необхідно повернути від руки муфту патрона проти годинникової стрілки (дивіться рисунок 7), щоб відкрити затисні кулачки. При необхідності відрегулюйте муфтою відстань між кулачками відповідно до діаметра хвостовика змінного інструменту. Вставте робочий інструмент до упору в патрон. Обертайте муфту швидкозатискного патрона за годинниковою стрілкою до упору (дивіться рисунок 8). Переконайтеся в надійності фіксації інструмента (спробуйте витягти його з патрона).

4.3.3 Щоб увімкнути шуруповерт, натисніть пускову клавішу (2, рисунок 2). Для вимкнення шуруповерта потрібно відпустити клавішу.

4.3.4 За допомогою механічного перемикача (5, рисунок 2) можна встановити один з двох діапазонів швидкостей роботи шуруповерта.

Перемістіть повзунок механічного перемикача до упору в положення «1» для вибору швидкісного діапазону 0-400 об/хв, або до упору в положення «2» для діапазону 0-1600 об/хв (дивіться рисунок 9). Перший швидкісний діапазон рекомендується використовувати для режиму шуруповерта (загвинчування/відгвинчування) та свердління отворів великого діаметра у твердих матеріалах, а другий діапазон рекомендується для здійснення швидкого серійного свердління. Перемикачі швидкісні режими можна лише після повної зупинки електродвигуна.



Рисунок 7

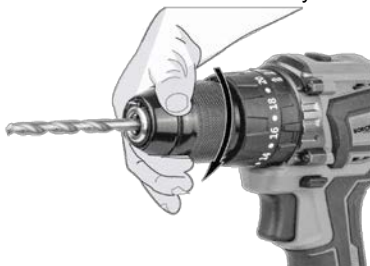


Рисунок 8



Рисунок 9

4.3.5 За допомогою пускової клавіші (2, рисунок 2) можна змінювати швидкість обертання патрона. Швидкість обертання залежить від ступеня натискання на клавішу: чим сильніше натискати, тим вище буде швидкість обертання, та навпаки.

4.3.6 Перемикач реверсу (3, рисунок 2) дозволяє змінювати напрям обертання патрона (дивіться рисунок 10). В середньому положенні перемикача виконується блокування пускової клавіші (2, рисунок 2). Блокування необхідно застосовувати при зміні робочого інструмента та під час транспортування інструмента. Блокування унеможливує випадкове увімкнення електродвигуна інструмента та виключає можливість передчасного розрядження акумуляторної батареї.

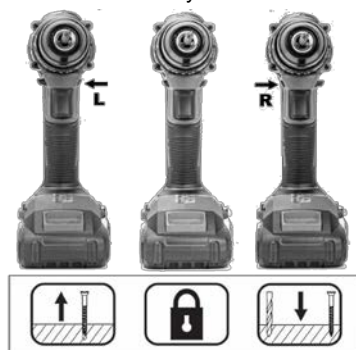


Рисунок 10

4.3.7 Для виконання операцій загвинчування або відгвинчування поверніть кільце вибору режимів роботи (7, рисунок 2) у положення, при якому значок «гвинт» порівнюється зі стрілкою на верхній частині корпусу. Потім встановіть необхідний крутний момент, сумістивши вибране значення на кільці регулятора крутного моменту (1, рисунок 2) зі стрілкою на корпусі (дивіться рисунок 11).

Вибір крутного моменту залежить від діаметра шурупа (саморіза) і твердості матеріалу, в який він вкручується. Занадто сильний крутний момент може зламати головку шурупа (саморіза) або пошкодити біту-викрутку. Оптимальне значення крутного моменту підбирається дослідним шляхом в процесі роботи залежно від поставлених цілей. У разі якщо невідомо, який крутний момент буде достатнім, дійте наступним чином:

- встановіть регулятор в положення, яке відповідає найменшому значенню крутного моменту;
- спробуйте закрутити перший шуруп (саморіз);
- якщо під час роботи механізм зупинився з характерним тріском і шуруп (саморіз) не достатньо закрутився, збільште значення крутного моменту та повторіть спробу;
- продовжуйте до тих пір, поки шуруп (саморіз) не закрутиться до необхідного положення. Таким чином, визначте достатній крутний момент.

4.3.8 При виконанні технологічної операції «свердління» поверніть кільце вибору режимів (7, рисунок 2) у положення, при якому значок «свердло» порівнюється зі стрілкою на верхній частині корпусу. При виконанні робіт з буріння пористого бетону або цегляної кладки поверніть кільце вибору режимів (7, рисунок 2) у положення, при якому значок «молоток» порівнюється зі стрілкою на верхній частині корпусу (дивіться рисунок 11).

УВАГА! При використанні шуруповерта не докладайте надмірних зусиль. При занадто сильному тиску електродвигун і механізми будуть отримувати зайві навантаження, що сприятиме скороченню строку служби шуруповерта. Додатковий натиск на шуруповерт може призвести до пошкодження кріпильного елемента або змінного інструмента. При роботі необхідно забезпечити вільний доступ повітря до вентиляційних отворів шуруповерта.



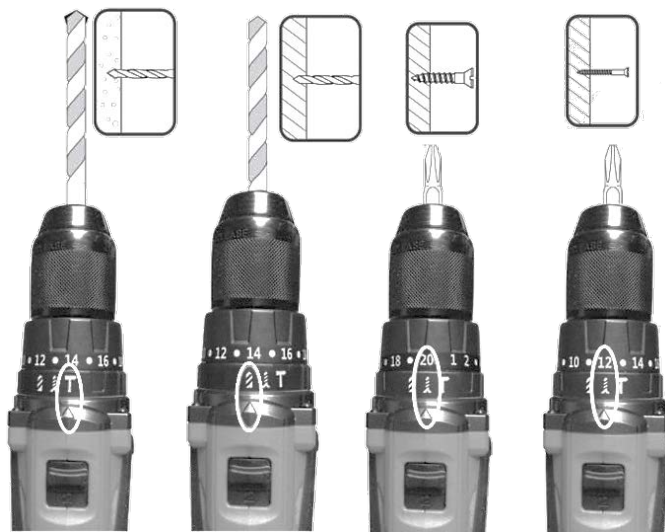


Рисунок 11

4.4 Після закінчення роботи:

- від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента (гайковерта чи шуруповерта);
- очистьте інструмент і додаткове приладдя від пилу та бруду. У разі сильного забруднення протріть інструмент вологою серветкою, яка виключає потрапляння води у вигляді крапель. Після цього витріть інструмент насухо. Забороняється використовувати для чищення агресивні до пластмаси, гуми й металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо);
- зберігайте всі пристрої з набору в пластиковому кейсі у сухому провітрюваному приміщенні. Умови зберігання й транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень та впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій пристроїв з набору, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач пристроїв може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка змінного інструмента. Використання пошкодженого змінного інструмента призводить до зниження продуктивності пристрою та до перевантаження його електродвигуна. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб змінний інструмент був правильно встановленим і не пошкодженим – замінійте його при необхідності.

5.2.2 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на пристроях гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути.

5.2.3 Технічне обслуговування електродвигуна. Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита мастильними матеріалами або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.4 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте пристрої з набору від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. Зберігайте набір інструментів в пластиковому кейсі у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на пристрої з набору при їх очищенні. Пристрої слід очищати сухою або трохи зволоженою ганчіркою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини пристроїв!

5.2.5 Для того, щоб пристрої з набору працювали довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації пристрою, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби пристроїв. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.3 За рекомендованих умов експлуатації пристрої з набору будуть справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин або всього пристрою в цілому.

5.3.4 Якщо пристрої з набору внаслідок інтенсивної експлуатації потребують періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною або очищенням внутрішніх деталей, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

5.3.5 Після закінчення строку служби можливе використання пристроїв з набору за призначенням, якщо їх стан відповідає вимогам безпеки та вони не втратили своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

Ремонт пристроїв з набору повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби пристроїв становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличках пристроїв.

7.2 Пристрої, очищені від пилу та бруду, повинні зберігатись в пластиковому кейсі з комплекту постачання в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів.

7.3 Транспортування набору має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації інструментів з набору дивіться у відповідних Гарантійних талонах. Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі набору:

- повинні бути правильно оформлені Гарантійні талони, окремо на гайковерт та шуруповерт (стояти печатки або штампи з реквізитами організації, яка реалізувала набір інструментів, дата продажу, підписи продавця, найменування моделей та серійні номери пристроїв з набору);
- переконайтеся в тому, що серійні номери пристроїв з набору відповідають номерам, вказаним у Гарантійних талонах;
- перевірте наявність пломб на пристроях (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність кожного пристрою з набору, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен інструмент з набору комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення інструмента.

8.3 У випадку виходу з ладу будь-якого пристрою з набору протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з пристроєм і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном до нього (заповнюється під час купівлі набору інструментів).

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії пристрою з набору продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті **worcraft.com.ua.**

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються, а також на змінне приладдя;
- в разі природного зносу пристрою з набору (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером пристрою;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо пристрій з набору розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію пристроїв з набору зміни та виконувати їх доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації на кожний інструмент з набору дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці кожного пристрою. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби кожного пристрою з набору становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання пристроїв з набору вказані в Інструкції з експлуатації. Пристрої не містять шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Основні технічні дані ударного гайковерта акумуляторного **CIS-S20LiB-260** наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Тип електродвигуна	безщітковий
Клас електрозахисту	III
Швидкість обертання шпинделя в режимі «L» / «H», об/хв	0-1750 / 0-3500
Кількість ударів в режимі «L» / «H», уд/хв	0-1800 / 0-4000
Максимальний крутний момент в режимі «L» / «H», Нм	130 / 260
Швидкість обертання шпинделя (в безударних режимах), об/хв	0-2450 / 0-3500
Розмір шестигранного тримача біт і торцевих головок	1/4" («hex-drive»)
Рівень звукового тиску L_{pa} / звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	76 / 84 ($K=3,0$)
Рівень вібрації a_n , m/s^2	2,5 ($K_n=1,5$)
Вага нетто (без акумуляторної батареї), кг	0,95

Ударний гайковерт акумуляторний **CIS-S20LiB-260** за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012, A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010,MOD), ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT), ДСТУ EN 62841-2-1:2019 (EN 62841-2-1:2018, IDT; IEC 62841-2-1:2017, MOD).

Основні технічні дані шуруповерта акумуляторного **CHD-S20LiBA** наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Тип електродвигуна	безщітковий
Клас електрозахисту	III
Швидкість обертання патрона, об/хв	0-400 / 0-1600
Максимальна кількість ударів, уд/хв	0-6000 / 0-24000
Розмір патрона, мм	0,8-10
Максимальний крутний момент, Нм	50
Кількість позицій крутного моменту	20+1+1
Рівень звукового тиску L_{pa} / звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	78 / 89 ($K_{pa/wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h (свердління металу), m/s^2	3,07 ($K_h=1,5$)
Рівень вібрації a_h (буріння цегли), m/s^2	7,95 ($K_h=1,5$)
Вага нетто (без акумуляторної батареї), кг	0,8

Шуруповерт акумуляторний **CHD-S20LiBA** за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012, A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010,MOD), ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT), ДСТУ EN 62841-2-1:2019 (EN 62841-2-1:2018, IDT; IEC 62841-2-1:2017, MOD).

Основні технічні характеристики зарядного пристрою **CLC-20V-1.5** наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга живлення, В~	170-240
Номінальна частота живлення, Гц	50
Потужність, Вт	35
Вихідна номінальна напруга, В	21,5
Струм заряджання, А	1,5
Вага нетто, кг	0,2

Основні технічні характеристики акумуляторної батареї **CLB-20V-2.0H** наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування параметра	Значення
Тип акумуляторної батареї	Li-ion (літій-іонна)
Номінальна напруга, В	20
Максимальна ємність, Аг	2,0
Індикатор рівня заряду	вмонтований
Вага нетто, кг	0,4

Вага нетто/брутто набору акумуляторних інструментів **XCUBE030**: 2,8/3,8 кг.

10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте пристрої з набору, їх приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Пристрої, які відслужили свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка інструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні пристроїв з набору завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

11 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність набору акумуляторного інструменту **XCUBE030** зазначена в таблиці 6.

Таблиця 6

Найменування	Кількість, од.
Ударний гайковерт акумуляторний CIS-S20LiB-260	1
Шуруповерт акумуляторний CHD-S20LiBA	1
Скоба для кріплення на поясі	2
Гвинт кріплення скоби	2
Літій-іонна акумуляторна батарея CLB-20V-2.0H	2
Зарядний пристрій CLC-20V-1.5	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон (для гайковерта і шуруповерта)	2
Пластиковий кейс	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики пристроїв та комплектацію набору без попереднього повідомлення.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua